

Magnescape®

Digital Indicator / Digital Messuhr

U12B / U30B / U60B

Read all the instructions in the manual carefully before use and strictly follow them.
Keep the manual for future references.

Lesen Sie die ganze Anleitung vor dem Betrieb aufmerksam durch und folgen Sie beim Betrieb des Geräts den Anweisungen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen griffbereit auf.

Instruction Manual / Bedienungsanleitung

Warning : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Safety Precautions

Magnescale Co., Ltd. products are designed in full consideration of safety. However, improper handling during operation or installation is dangerous and may lead to fire, electric shock or other accidents resulting in serious injury or death. In addition, these actions may also worsen machine performance.

Therefore, be sure to observe the following safety precautions in order to prevent these types of accidents, and to read these "Safety Precautions" before operating, installing, maintaining, inspecting, repairing or otherwise working on this unit.

Warning indication meanings

The following indications are used throughout this manual, and their contents should be understood before reading the text.

Warning

Failure to observe these precautions may lead to fire, electric shock or other accidents resulting in serious injury or death.

Caution

Failure to observe these precautions may lead to electric shock or other accidents resulting in injury or damage to surrounding objects. (1)

Warning



- Do not damage, modify, excessively bend, pull on, place heavy objects on or heat the cable, as this may damage the cable and result in fire or electric shock.



- Do not disassemble or modify the unit, as this may result in injury or electric shock. These actions may also damage the internal circuitry.

Caution



- The unit does not have an explosion-proof structure. Therefore, do not use the unit in an atmosphere charged with inflammable gases as this may result in fire.
- Do not use the unit in places where it may receive excessive shocks. Otherwise the inside of the unit may be damaged or the unit may become unable to produce normal output signals.
- Be sure to turn off the power before connecting or disconnecting connectors in order to prevent damage or misoperation.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei dem Entwurf von Magnescale Co., Ltd. Produkten wird größter Wert auf die Sicherheit gelegt. Unsachgemäße Handhabung während des Betriebs oder der Installation ist jedoch gefährlich und kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Unfällen führen, die schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können. Darüber hinaus kann falsche Anwendung die Leistung der Maschine verschlechtern.

Beachten Sie daher unbedingt die besonders hervorgehobenen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung, um derartige Unfälle zu verhüten, und lesen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen vor der Inbetriebnahme, Installation, Wartung, Inspektion oder Reparatur dieses Gerätes oder der Durchführung anderer Arbeiten durch.

Bedeutung der Warnhinweise

Bei der Durchsicht dieses Handbuchs werden Sie auf die folgenden Hinweise und Symbole stoßen. Machen Sie sich mit ihrer Bedeutung vertraut, bevor Sie den Text lesen.

Warnung

Eine Missachtung dieser Hinweise kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Unfällen führen, die schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können.

Vorsicht

Eine Missachtung dieser Hinweise kann zu elektrischen Schlägen oder anderen Unfällen führen, die Verletzungen oder Sachbeschädigung der umliegenden Objekte zur Folge haben können.

Warnung



- Das Kabel nicht beschädigen, verändern, übermäßig knicken, daran ziehen, schwere Objekte darauf stellen oder es erwärmen, da es hierdurch beschädigt und ein Feuer oder ein elektrischer Schlag hervorgerufen werden kann.



- Das Gerät nicht zerlegen oder verändern, da dies zu Verbrennungen oder elektrischen Schlägen führen kann. Durch derartige Maßnahmen können auch die internen Stromkreise beschädigt werden.

Vorsicht



- Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt. Es darf daher keinesfalls in einer Umgebung verwendet werden, die brennbare Gase enthält, da hierdurch ein Feuer entstehen könnte.
- Das Gerät an Stellen nicht verwenden, wo das starken Erschütterungen ausgesetzt ist, da hierdurch das Innere des Geräts beschädigt werden könnte oder das Gerät normale Ausgänge nicht ausgeben könnte.
- Unbedingt darauf achten, dass die Stromversorgung ausgeschaltet wird, ehe der Steckverbinder abgetrennt wird, damit es nicht zu Schäden oder Fehlfunktionen kommt.

TABLE OF CONTENTS

1. FEATURES	1
2. SPECIFICATIONS	2
3. NAME AND FUNCTION OF EACH PART	3
4. PRECAUTIONS	
4-1. General precautions	7
4-2. Operating precautions	8
5. OPERATION	
5-1. Mounting	11
5-2. Connection	11
5-3. Setup	12
5-4. Selecting the Counting Direction	13
5-5. Measurement mode	14
5-6. Alarm	14
5-7. Measuring the Runout	15
5-8. Measuring Flatness	18
6. INPUT/OUTPUT INTERFACE	
6-1. Connector	21
6-2. Specifications of RS-232C Interface	22
6-3. Command	23
6-4. Interface cable	29
7. BEFORE YOU TAKE IT FOR FAILURE	30
8. ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY)	31
9. DIMENSIONS	32

INHALTSVERZEICHNIS

1. MERKMALE	1
2. TECHNISCHE DATEN	2
3. NAME UND FUNKTION DER EINZELNEN TEILE	3
4. ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DEN BETRIEB	
4-1. Allgemeine Hinweise	7
4-2. Hinweise für den Betrieb	8
5. BETRIEB	
5-1. Installation	11
5-2. Anschluss	11
5-3. Einrichten	12
5-4. Wahl der Zählrichtung	13
5-5. Messfunktionen	14
5-6. Alarm	14
5-7. Messung der Unrundheit	15
5-8. Messung der Ebenheit	18
6. E/A SCHNITTSTELLE	
6-1. Steckverbinder	21
6-2. Daten der RS-232C-Schnittstelle	22
6-3. Befehle	23
6-4. Schnittstellenkabel	29
7. STÖRUNGSÜBERPRÜFUNGEN	30
8. SONDERZUBEHÖR	31
9. ABMESSUNGEN	32

1. FEATURES

- High accuracy: 0.002 mm/0.0001" (U12B, U30B)
0.003 mm/0.00015" (U60B)
- Provided with input/output interface (RC-232C) and, when connected to the personal computer, capable of various data processing.
- Memory function enables max., min., and peak-to-peak value to be measured all at a time by one measuring.
- Easy-to-read, high-contrast LCD on a slant display panel.
- Resolution: 0.001 mm/0.00005"

1. MERKMALE

- Hohe Genauigkeit: 0,002 mm (U12B, U30B)
0,003 mm (U60B)
- Die Messuhr ist mit einer V24-Schnittstelle (RS-232C) ausgestattet, die bei Anschluss an einen Personal-Computer eine Verarbeitung verschiedener Daten ermöglicht.
- Dank der Memory-Funktion können mit einem einzigen Messvorgang gleichzeitig Höchst-, Mindest-, und Spitzenwerte erfasst werden.
- Leicht abzulesende, kontrastreiche Flüssigkristallanzeige auf einer schrägen Konsolenfläche.
- Auflösung: 0,001 mm

2. SPECIFICATIONS

Item	U12B-F	U30B-F	U60B-F
Measuring range	12 mm/0.5"	30 mm/1.2"	60 mm/2.4"
Resolution	0.001 mm/0.00005"		
Accuracy (at 20 °C/68 °F)	0.002 mm/0.0001"		0.003 mm 0.00015"
Quantizing error	Maximum ±1 count		
Measuring force (at 20 °C/68 °F)	1.3 N or less	1.5 N or less	2.2 N or less
Release - operated stroke	At full-stroke		32 mm/1.26"
Measuring feeler	Feeler tipped with 3 mm dia. Carbide ball (DZ-123)		
Detection method	Optical (Linear scale)		
Display element	LCD (6 digits, "-" display)		
Max. response speed	0.4 m/s 15.7 inch/s		
Operating temperature and humidity	0 ~ 40°C/32 ~ 104°F (no condensation)		
Storage temperature and humidity	-10 ~ 50°C/14 ~ 122°F (no condensation)		
Stem diameter	ø 8 ⁰ _{-0.015} mm / 0.315 ⁰ _{-0.0006} " dia.		
Mass	190 g	230 g	300 g
Consumption current	100 mA or less		
Power supply	<ul style="list-style-type: none"> • DC 6V ±10 % (With DC IN jack used) • DC6 to 9V (With Data I/O connector used) 		
Accessories	Lift Lever Wrench*1		


*1: Used when removing and attaching the measuring feeler.

2. TECHNISCHE DATEN

Gegenstand	U12B-F	U30B-F	U60B-F
Messbereich	12 mm	30 mm	60 mm
Auflösung	0,001 mm		
Genauigkeit (bei 20 °C)	0,002 mm		0,003 mm
Umsetzfehler	±1 Zählimpuls		
Messkraft (bei 20 °C)	1,3 N oder weniger	1,5 N oder weniger	2,2 N oder weniger
Luftabheber-Betätigungshub	bei vollem Hub		32 mm
Messtaster	Taster mit Hartmetallkugel von 3 mm Durchm. (DZ-123)		
Ablesesystem	Optisch (Linearer Maßstab)		
Anzeige-Element	Flüssigkristall (6 Stellen, "-" Anzeige)		
Höchste Ansprechgeschwindigkeit	0,4 m/s		
Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit	0 ~ 40°C (keine Kondensation)		
Lagertemperatur und -luftfeuchtigkeit	-10 ~ 50°C (keine Kondensation)		
Schaftdurchmesser	ø 8 ⁰ _{-0.015} mm		
Masse	190 g	230 g	300 g
Stromverbrauch	100 mA oder weniger		
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • 6 V Gleichstrom ±10 % (bei Verwendung der Buchse DC IN) • 6 bis 9 V Gleichstrom (bei Verwendung der Daten-Ein-/Ausgabebuchse) 		
Zubehör	Hubhebel Schlüssel*1		

*1: Wird zum Abnehmen und Anbringen des Messtasters verwendet.

3. NAME AND FUNCTION OF EACH PART/ NAME UND FUNKTION DER EINZELNEN TEILE

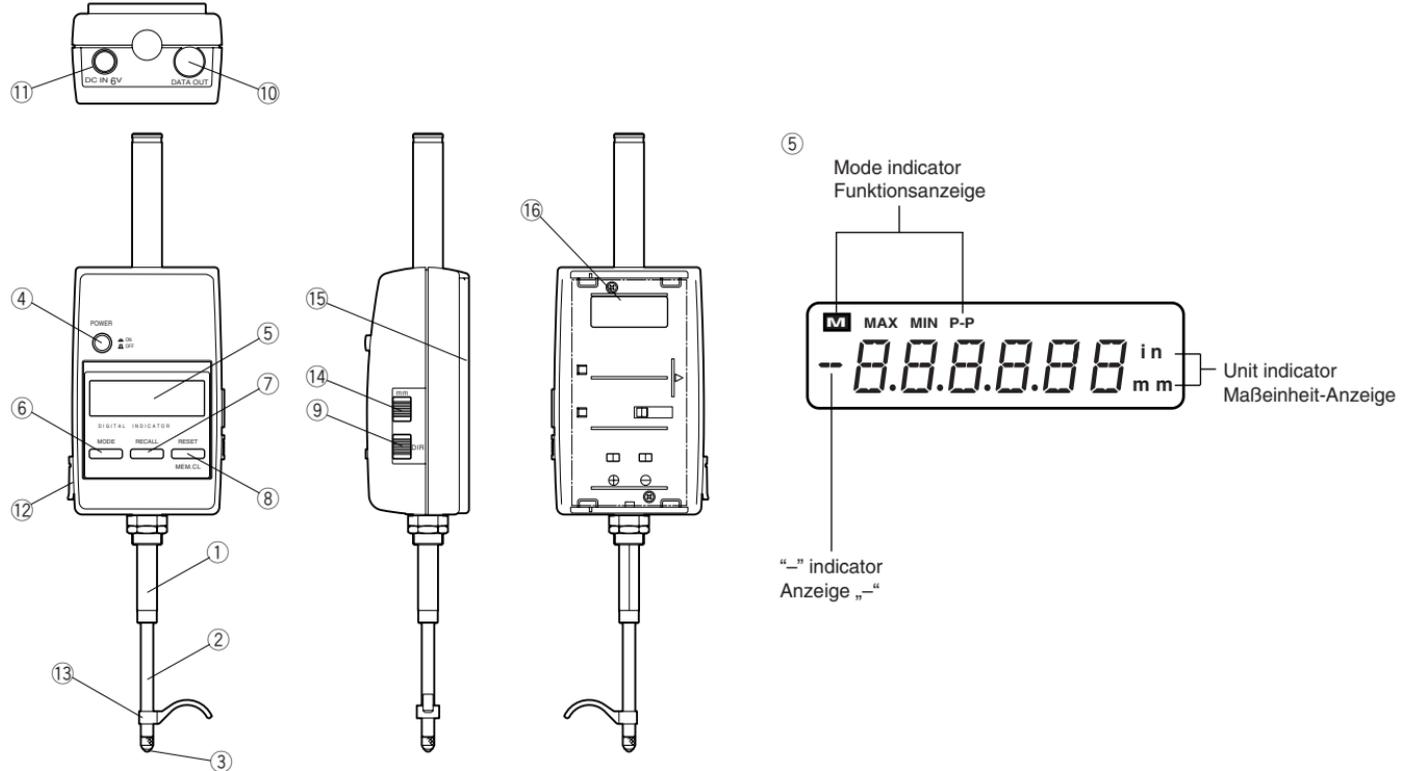

- ① **Stem:** $\varnothing 8_{-0,015}^0$ mm/0.315" $_{-0,0006}^0$ " dia
- ② **Spindle:** $\varnothing 5$ mm/0.2" dia
- ③ **Feeler**
Using $\varnothing 3$ carbide ball. M2.5 set screw is used.
Can be interchangeably replaced with other makers' feelers.
- ④ **Power switch:** Used to turn on and off the power.
- ⑤ **LCD**
6 digits, "—" and mode indicators.
M: Indicates the Memory mode.
MAX.: Indicates a maximum is displayed.
MIN.: Indicates a minimum is displayed.
P-P: Indicates a peak-to-peak value is displayed.
- ⑥ **Mode button [MODE]**
Used to switch between the Standard mode and the Memory mode.
Standard mode: Used for normal measurement. The values in memory are not varied except by a press of the reset button.
Memory mode: Used for measurements of peak values (max. and min.) and peak-to-peak values.

- ① **Schaft:** $\varnothing 8_{-0,015}^0$ mm
- ② **Spindel:** $\varnothing 5$ mm
- ③ **Taster**
Verwendung einer $\varnothing 3$ -Hartmetallkugel. Gewinde M2,5.
Kann durch Taster anderer Hersteller ersetzt werden.
- ④ **Ein/Ausschalter:** Zum Ein- und Ausschalten.
- ⑤ **Flüssigkristallanzeige**
6 Stellen, „—“ & Vorzeichen Funktionsanzeige
M: Funktionsanzeige (Mode)
MAX.: Höchstwert wird angezeigt
MIN.: Mindestwert wird angezeigt
P-P: P.-P.-Wert wird angezeigt
- ⑥ **Funktionsumschalter [MODE]**
Zum Umschalten zwischen Standard-und Speicherfunktionen.
Standardfunktion: Für normale Messungen. Die Werte im Speicher werden nur bei Drücken des „Reset“- Schalters gelöscht.
Speicherfunktion: Dient zur Messung der Spitzenwerte (max. und min.) und der P.-P.-Werte (Spannweite).

⑦ **Memory recall button [RECALL]**

Used to switch the display between the present value, max., min., and peak-to-peak value in this sequence.

⑧ **Reset/Memory clear button [RESET/MEM.CL]**

Used for display zeroset and memory clearance.

[Mode] The function varies according to the measurement mode selected by the mode button.

Standard mode: The value displayed and those in memory are all reset, displaying "0.000/0.00000" as the present value.

Memory mode: The values in memory are cleared. The MAX and MIN memory stores the present value and the peak-to-peak memory stores "0.000/0.00000"

⑨ **DIR switch:** Used to select the counting direction.

⑩ **Data I/O connector:** Used for RS-232C interface.

⑪ **DC IN jack:** Receives the AC adaptor plug.

⑦ **(Recall) Speicher-Aufruf-Schalter [RECALL]**

Umschaltung der Anzeige vom vorliegenden Wert zum Max./Min. Wert und P.-P.-Wert (Spannweite), in dieser Reihenfolge.

⑧ **Reset/Memory Clear Schalter [RESET/MEM.CL]**

Zur Rückstellung der Anzeige auf Null und Löschen des Speichers

[Mode] Die Funktion wechselt entsprechend der mit dem Funktionsschalter gewählten Messfunktionen.

Standardfunktion: Alle Werte einschließlich der Speicherwerte werden zurückgestellt, als gegenwärtiger Wert wird „0.000/0.00000“ angezeigt.

Speicherfunktion: Die Speicherwerte werden gelöscht. Der MAX und MIN Speicher speichert den augenblicklichen Wert, und der P.-P.-Speicher speichert „0.000/0.00000“.

⑨ **DIR-Schalter:** Zur Wahl der Zählrichtung

⑩ **Daten E/A-Anschluss:** Für RS-232C Schnittstelle

⑪ **DC IN-Anschluss:** Zum Einstecken des Netz-Adapter-Steckers

⑫ **Air Release mounting hole**

The Air Release DZ173 (sold separately) may be mounted.

⑬ **Lift lever**

Used to move the spindle without employing the release.

⑭ **in/mm selector**

Used to switch between in/mm on display.

⑮ **Cover**

Please do not remove the cover.

⑯ **Identification plate**

This displays the model name and serial number.

⑫ **Anschlussöffnung für Luftabheber**

Hier kann der Luftabheber DZ173 (Sonderzubehör) angeschlossen werden

⑬ **Hubhebel**

Zur Bewegung der Spindel ohne Benützung des Luftabhebers

⑭ **Zoll/mm-Wahlschalter**

Zur Wahl zwischen Anzeige in Zoll (in) und mm.

⑮ **Akkuabdeckung**

Bitte nicht entfernen.

⑯ **Typenschild**

Auf diesem Schild sind Modellbezeichnung und Seriennummer angegeben.

4. PRECAUTIONS

4-1. General precautions

- Before and/or during operations, be sure to check that our products function normally.
- Provide sufficient safeguard to prevent extensive damages in case our products should develop malfunction.
- If our products are used without regard to the specifications and instructions, or if they are remodeled by yourself, their functions and performance as specified will not be guaranteed.
- If our products are used in combination with other devices than those we recommend, they may not function satisfactorily depending on the operating conditions and environments. Make full study, therefore, of the compatibility before use.
- Designs and appearances are subject to change without prior notice.

4. ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DEN BETRIEB

4-1. Allgemeine Hinweise

- Überprüfen Sie vor oder während des Betriebs, ob die Messuhr normal funktioniert.
- Sorgen Sie für geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Schäden bei Gerätestörungen.
- Wenn das Produkt nicht entsprechend den Spezifikationen und Anweisungen verwendet wird, oder wenn er vom Anwender selbst umgebaut wird, ist Funktion und Leistung gemäß den Angaben nicht gewährleistet.
- Wenn die Messuhr zusammen mit anderen, nicht von uns empfohlenen Geräten eingesetzt wird, besteht die Möglichkeit, dass sie nicht zufriedenstellend arbeitet, je nach Betriebsbedingungen und Umfeld. Prüfen Sie deshalb vor dem Gebrauch eingehend die Kompatibilität.
- Änderungen des Designs und der äußeren Aufmachung vorbehalten.

4-2. Operating precautions


- The AC adaptor used to power the Indicator should meet the requirements of the output rating and the plug polarity to avoid possible malfunction.

Rated power voltage : 6 VDC ± 10 % VDC

Rated power current : 100 mA min.

Power plug polarity : UNIFIELD POLARITY TYPE DC JACK $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$

Power plug dimensions :

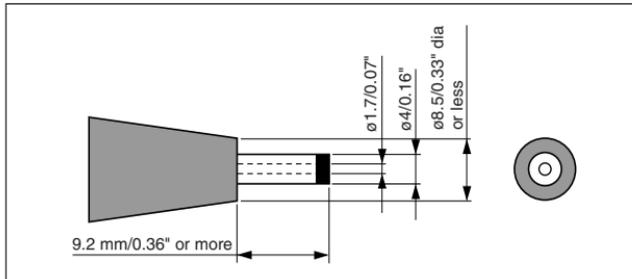

By connecting such adaptor to the dedicated printer, the Indicator can also be powered.

- The Indicator is not dustproof or water-resistant.


4-2. Hinweise für den Betrieb

- Das für die Stromversorgung der Messuhr verwendete Netzgerät muss den Ausgangs-Nennwerten und der Steckerpolarität entsprechen, um eine mögliche Funktionsstörung zu vermeiden.

Nennspannung: 6 V Gleichstrom ± 10 % V Gleichstrom
Nennstromstärke: min. 100 mA

Steckerpolarität: GLEICHSTROMBUCHSE MIT
VEREINHEITLICHTER POLARITÄT $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$

Steckerabmessungen:

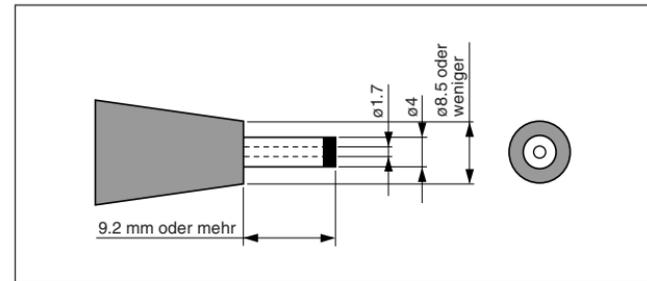

Wenn ein derartiger Adapter an den dedizierten Drucker angeschlossen wird, kann auch die Messuhr mit Strom versorgt werden.


- Die Messuhr ist nicht staubdicht oder wassergeschützt.

- Do not use or leave the Indicator in environments at a temperature of more than 40°C/104°F such as places exposed to the direct sun rays, near a heater, etc.
- When pulling off the AC adaptor from the AC outlet, hold its body. Pulling the cord may cause open connections. Remove the AC adaptor from the AC outlet when it is not to be used for a long time.
- Move the spindle slowly. When it is moved at a speed exceeding the counter's max. response speed, "Error" is displayed and measurement becomes impossible. Be careful not to fall the feeler as the measured object or the table may be damaged.
- When using AC adaptor, do not use the same power source as other units in use of high voltage or current.
- Die Messuhr sollte nicht in einer Umgebung eingesetzt oder aufgestellt werden, wo Temperaturen von mehr als 40°C auftreten, z.B. an Stellen, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, neben Heizkörpern usw.
- Zum Abtrennen des Netz-Adapters von der Steckdose fassen Sie am Adapter selbst und ziehen niemals am Kabel, um eine Beschädigung zu vermeiden. Bei längerer Nichtverwendung der Messuhr trennen Sie den Netz-Adapter vom Netz ab.
- Bewegen Sie die Spindel langsam. Wenn die Geschwindigkeit der Spindelbewegung die maximale Ansprechgeschwindigkeit des Zählers übersteigt, wird „Error“ angezeigt, und es kann nicht mehr gemessen werden. Lassen Sie den Fühler nicht fallen, da sonst das Messobjekt oder der Messtisch beschädigt werden kann.
- Bei Verwendung eines Netz-Adapter schließen Sie diesen nicht zusammen mit Geräten mit hoher Leistungsaufnahme an ein gemeinsames Netz an.

- When attaching and removing the feeler, use the wrench provided. Make sure that the torque applied to the spindle is below $0.1 \text{ N} \cdot \text{m}$, or damage may result.


Tighten the feeler with a tightening torque of about 0.05 to $0.06 \text{ N} \cdot \text{m}$.

It is recommended to use a screw lock to prevent loosening of the feeler.

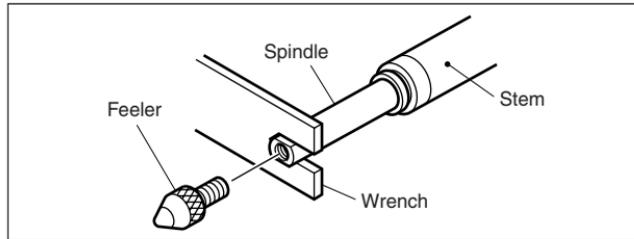

- Except when using a flat-face measuring feeler, using a nominal 2.5 spring washer is recommended to prevent the measuring feeler from becoming loose.
- Make sure the spindle surface is clean as dust and oil on it may hinder its easy movement. Wipe the spindle surface with alcohol-moistened cloth, when necessary.
- Wipe the dirt off the body and the display with gauze. To remove heavy dirt, apply a small amount of neutral detergent to the gauze. Do not use organic solvent.

- Verwenden Sie zum Anbringen und Abnehmen des Masstasters nur den mitgelieferten Schlüssel. Achten Sie darauf, dass das auf die Spindel einwirkende Moment unter $0,1 \text{ N} \cdot \text{m}$ liegt, da sie anderenfalls beschädigt wird. Ziehen Sie den Masstaster mit einem Anzugsmoment von etwa $0,05$ bis $0,06 \text{ N} \cdot \text{m}$ fest. Um eine Lockerung des Messtasters zu vermeiden wird empfohlen, eine Schraubensicherung zu verwenden.

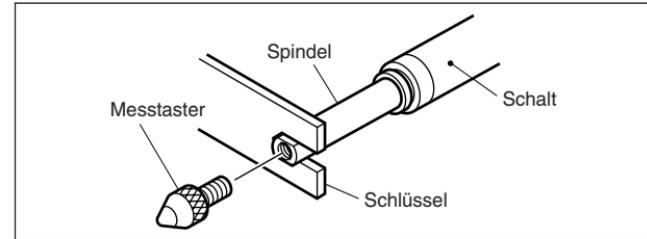

- Die Verwendung eines Federrings mit einem Nennmaß von 2,5 wird, außer im Falle eines Flachkopf-Messtasters, empfohlen, um Lockerung des Messtasters zu verhüten.
- Achten Sie darauf, dass die Spindeloberfläche sauber ist, da Staub und Ölablagerung die Leichtgängigkeit behindern können. Falls erforderlich, reinigen Sie die Spindeloberfläche mit einem alkoholgetränkten Tuch.
- Das Gehäuse und die Anzeigefläche reinigen Sie mit Gaze. Zur Entfernung stärkerer Verschmutzungen können Sie ein neutrales Reinigungsmittel verwenden. Keine organischen Lösungsmittel verwenden!


5. OPERATION

5-1. Mounting

To position the Indicator, be sure to chuck its stem at its uppermost possible portion. The dedicated gauge stand (see page 31) is recommended to mount the Indicator. When positioning the Indicator by other means than the DZ521, be extremely careful the Indicator is not in contact with any set screws. Use care not to chuck the stem too tight as this may hinder easy movement of the spindle.

5-2. Connection

Insert the AC adaptor DC plug in the DC-IN jack of the Indicator.

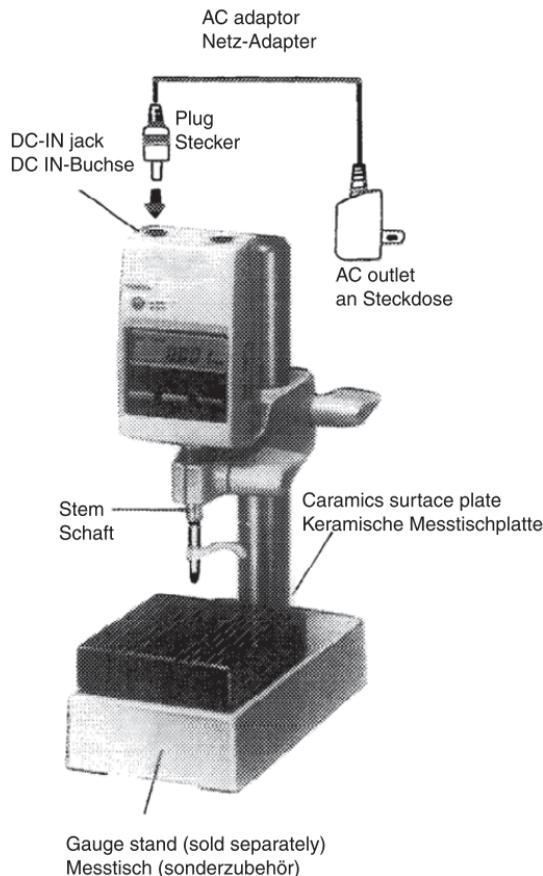

5. BETRIEB

5-1. Installation

Zur Positionierung der Messuhr spannen Sie sie am obersten Teil des Schaftes ein. Verwenden Sie möglichst den Messtisch DZ521 (siehe Seite 31). Wird dieser Ständer nicht verwendet, muss äußerst sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine Justierschraube usw. an die Messuhr anstößt. Achten Sie auch darauf, dass der Schaft nicht zu fest eingespannt wird, da sonst möglicherweise die Spindel in ihrer Bewegung behindert wird.

5-2. Anschluss

Verbinden Sie den Netz-Adapter mit der DC IN-Buchse der Messuhr.

5-3. Setup

1. Mounting the Lift Lever

Remove feeler and hold the spindle. Press the lift lever's opening, lower end first, against the spindle until they firmly engage. Adjust the height of the lift lever with respect to the spindle. Be extremely careful not to exert too great a force transverse to the spindle. (See section 4-2, "Operating Precautions", for the procedure for removing the feeler.)


2. Mounting the Air Release

Remove the rubber cap on the left side of the Indicator and screw in the threaded end of the DZ173 Air Release slightly upward.

Using the air release, the U60B's spindle can only be operated a stroke of approx. 32 mm/1.26" from its farthest projected position out of its whole measurement range.

3. Make sure the measurement surface table is clean

Wipe the table with alcohol-moistened cloth, when necessary.

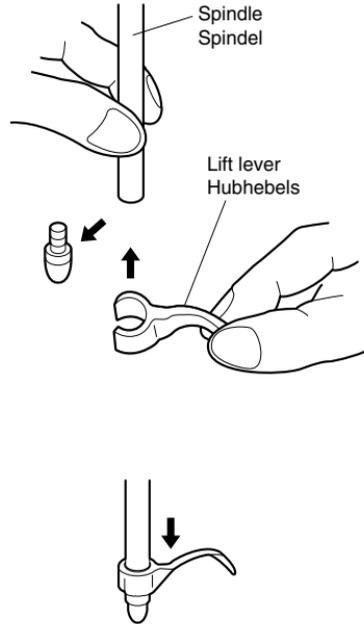

5-3. Einrichten

1. Anbau des Hubhebels

Entfernen Sie den Taster, und halten Sie die Spindel fest. Drücken Sie die Öffnung des Hubhebels, beginnend mit dem unteren Ende, gegen die Spindel, bis beide Teile fest eingreifen. Dann regulieren Sie die Höhe des Hebels an der Spindel. Vorsicht: nicht zu stark seitlich gegen die Spindel drücken. (Das Verfahren zum Abnehmen des Tasters ist in Abschnitt 4-2, „Hinweise für den Betrieb“, beschrieben.)

2. Anbau des Luftabhebers

Klappen Sie die Gummiabdeckung auf der linken Seite der Messuhr auf, und schrauben Sie das Gewindeende des Luftabhebers DZ173 leicht nach oben ein.


Mit dem Luftabheber kann die Spindel des U60B nur um einem Hub von 32 mm von ihrer weitesten projizierten Position aus ihrem gesamten Messbereich heraus betätigt werden.

3. Achten Sie darauf, dass die Messplatte sauber ist

Wenn erforderlich, die Messplatte mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen.


5-4. Selecting the Counting Direction

Use the DIR switch to change the sign of the displayed value with respect to the spindle's movement direction.

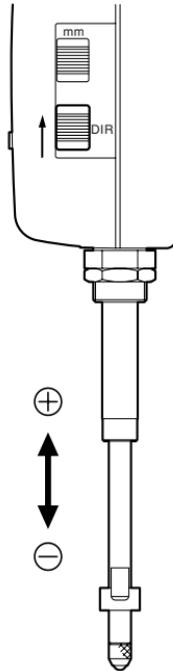

5-4. Wahl der Zählrichtung

Stellen Sie mit dem DIR-Schalter das Vorzeichen des angezeigten Werts für die Bewegungsrichtung der Spindel ein.

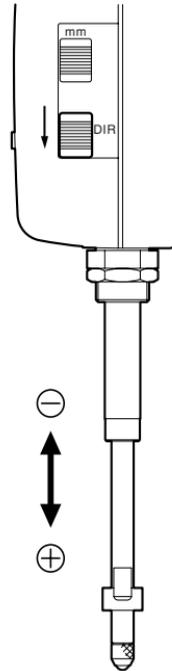

5-5. Measurement mode

1. Standard mode

Turning on the power sets the Indicator to the Standard mode. Press the RESET button to zeroset the datum point for normal measurements.

2. Memory mode

Press of the MODE button changes the Standard mode to the Memory mode, with "M" displayed at the uppermost left in the LCD. In this mode, the peak values (max. and min.) and the peak-to-peak value are stored in memory.

This function enables the runout, sag, surface flatness, etc. to be measured. The max., and peak-to-peak value can be taken into memory by allowing the feeler to follow the surface just once.

5-6. Alarm

When the spindle is moved at a speed exceeding the max. response speed, "Error" is displayed. In this case, press the RESET button and perform the measuring operation from the start again.

5-5. Messfunktionen

1. Normalfunktion

Mit Einschalten des Stroms stellt sich die Messuhr auf die Standardfunktion ein. Drücken Sie den RESET-Schalter, um den Ausgangspunkt für normale Messungen auf Null zu stellen.

2. Speicherfunktion


Durch Drücken des MODE-Schalters wird von Standardfunktion auf Speicherfunktion umgeschaltet, wobei oben links in der Flüssigkristallanzeige ein „M“ erscheint. Bei dieser Funktion werden die Spitzenwerte (max. und min.) sowie die P.-P.-Werte (Spannweite) festgehalten. Mittels dieser Funktion können Unrundheit, Durchhang, Oberflächen Ebenheit usw. gemessen werden. Die Maximal-, Minimal- und P.-P.-Werte können mit einem einzigen Abtastvortastvorgang der Oberfläche gespeichert werden.

5-6. Alarm

Wenn die Spindelgeschwindigkeit die maximale Ansprechgeschwindigkeit überschreitet, wird „Error“ angezeigt. In diesem Fall drücken Sie den RESET-Schalter und führen Sie die Messung nochmals durch.


5-7. Measuring the Runout


To measure the runout, follow the procedure below.

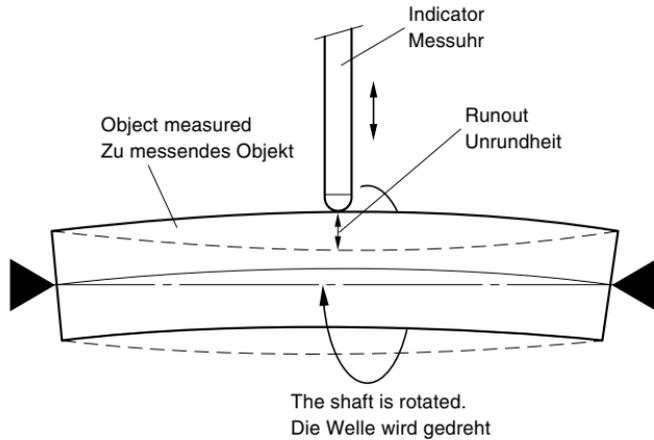

5-7. Messung der Unrundheit

 Zur Messung der Unrundheit gehen Sie wie unten beschrieben vor.

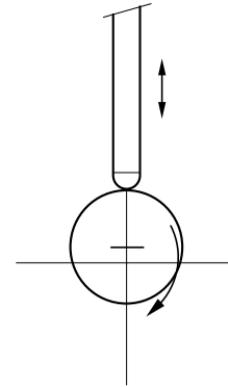


Procedure	Vorgang	Operating/Bedienung	Display/Anzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Position the Indicator feeler with respect to the measured object as shown. 2. Apply power to the Indicator. 3. Set the Indicator to the Memory mode. Press the RECALL button three times to select the peak-to-peak value display. 4. Turn the shaft at least 360° to measure the peak-to-peak value. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Taster der Messuhr wie gezeigt auf das zu messende Objekt ansetzen. 2. Messuhr einschalten. 3. Messuhr auf Speicherfunktion einstellen. RECALL-Schalter dreimal drücken, um die Anzeige des P.-P.-Werts zu erhalten. 4. Welle mindestens um 360° drehen, um den P.-P.-Wert zu messen (Spannweite). 	<p>[MODE]</p> <p>[RECALL]</p> <p>↓</p> <p>[RECALL]</p> <p>↓</p> <p>[RECALL]</p> 	     

- **To Renew Measuring**

To check the measurements just obtained or measure another object, follow the procedure below.

- **Erneute Messung**

 Zur Überprüfung der soeben erhaltenen Messung oder zur Messung eines anderen Objekts verfahren Sie wie folgt:

Procedure	Vorgang	Operating/Bedienung	Display/Anzeige
5. Press the RESET button to clear the memory. See Note below.	5. RESET-Schalter drücken, um den Speicher zu löschen. Siehe Anmerkung unten.	[RESET]	
6. Turn the shaft.	6. Welle drehen.		

Note: In the Memory mode, the press of the RESET button only clears the memory and the datum point is preserved. The press of the RESET button clears the values stored in the memory, setting the present value in the MAX/MIN memory and 0.000 in the peak-to-peak memory.

Ex.: Present value = 12.345 mm
 MAX 12.345
 MIN 12.345
 P-P 0.000

Anmerkung: In der Speicherfunktion wird bei Betätigung des RESET-Schalters nur der Speicher gelöscht, während der Ausgangspunkt erhalten bleibt. Die Betätigung des RESET-Schalters löscht die Werte im Speicher, wobei der augenblickliche Wert im MAX/MIN-Speicher festgehalten und der P.-P.-Speicher auf 0.000 gestellt wird.


Beispiel: Augenblicklicher Wert = 12,345 mm
 MAX 12,345
 MIN 12,345
 P-P 0,000

 
5-8. Measuring Flatness

To measure the max. height, min. height, and the flatness, follow the procedure below.

5-8. Messung der Ebenheit

Zur Messung der maximalen Höhe, minimalen Höhe und Ebenheit gehen Sie wie folgt vor:

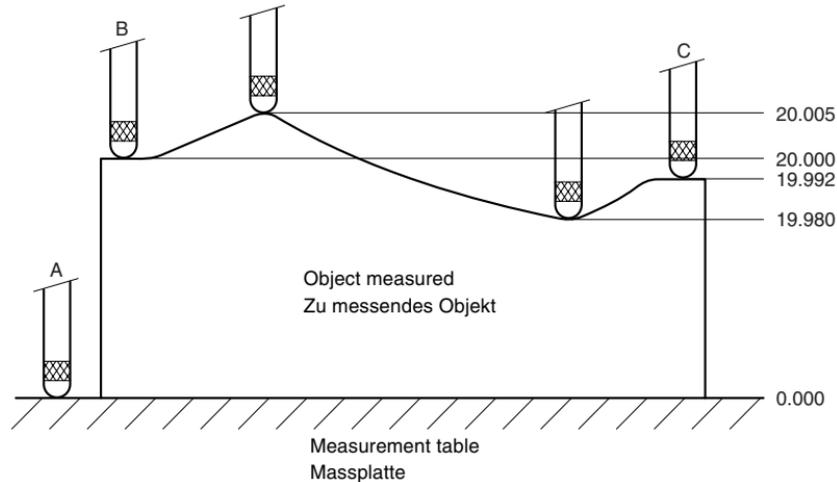

Procedure	Vorgang	Operating/Bedienung	Display/Anzeige
1. Turn on the power of the Indicator, place the feeler on the datum surface and press the RESET button. (A)	1. Messuhr einschalten, den Taster auf die Messplatte setzen und RESET-Schalter drücken. (A)	[RESET]	
2. Place the feeler on the surface to be measured and set the Indicator to the Memory mode. (B)	2. Taster auf die zu messende Oberfläche aufsetzen und Messuhr auf Speicherfunktion stellen. (B)	[MODE]	
3. Move the object to be measured, allowing the feeler to follow the surface under measurement. (B to C)	3. Das zu messende Objekt bewegen, so dass der Taster der Oberfläche folgt und sie misst. (von B nach C)		
4. Press the RECALL button to display the max.	4. RECALL-Schalter zur Anzeige des Maximal-Werts drücken.	[RECALL]	
5. Press the RECALL button to display the min.	5. RECALL-Schalter zur Anzeige des Minimal-Werts drücken.	[RECALL]	
6. Press the RECALL button to display the peak-to-peak value.	6. RECALL-Schalter zur Anzeige des P.-P.-Werts drücken.	[RECALL]	

Max. height/Max. Höhe/Max. Höhe: 20.005 mm

Min. height/Min. Höhe/Min Höhe : 19.980 mm

 
Flatness/Ebenheit : 0.025 mm

• **To Renew Measuring**

To check the measurements just obtained or measure another object, follow the procedure below.

• **Erneute Messung**

Zur Überprüfung der soeben erhaltenen Messung oder zur Messung eines anderen Objekts verfahren Sie wie folgt:

Procedure	Vorgang	Operating/Bedienung	Display/Anzeige
7. Press the RESET button to clear the memory.	7. RESET-Schalter drücken, um den Speicher zu löschen.	[RESET]	
8. Move the object to be measured, allowing the feeler to follow the surface of the object. (C→B)	8. Das zu messende Objekt bewegen, so dass der Abtaster der Oberfläche folgt und sie misst. (von B nach C)	 [RECALL]	
9. Press the RECALL button two times to display the max.	9. RECALL-Schalter zur Anzeige des Maximalwerts zweimal drücken.	↓ [RECALL]	 
10. Press the RECALL button to display the min.	10. RECALL-Schalter zur Anzeige des Minimal-Werts drücken.	[RECALL]	

Note: To stop the recording of data halfway, press the MODE button to leave the Memory mode. In the Standard mode, the spindle movement does not affect the data in memory.

Anmerkung: Um die Aufzeichnung der Daten während des Messvorgangs zu unterbrechen, drücken Sie den MODE-Schalter, um die Speicherfunktion abzuschalten. In der Standardfunktion werden die Daten im Speicher von der Spindelbewegung nicht beeinflusst.

6. INPUT/OUTPUT INTERFACE

An RS-232C-compliant interface can be used to perform measurement data reading, mode switching, and other operations when connected from the data input/output connector (8-pin) on top of the unit.

- * An interface connection requires an interface cable (sold separately) (DZ252, DZ253A). (See section 6-4.)
Select the cable that matches the specifications of the connected equipment.

6-1. Connector


The specifications of the connector of the Indicator are shown below.

TCS 7580-01-101 (by Hosiden Corporation)

PinNo.	Sign	Signaldirection	Signal name
1	Vin	←	Power supply *1
2	SG	↔	Signal grounding
3	RXD	←	Received data
4	TXD	→	Transmitted data
5	CTS	←	Clear to send
6	RTS	→	Request to send
7	(+10V)	→	(+10 V output) *2
8	NC	—	—

*1 It can be use when connecting with the electronic equipment.

*2 Although it outputs +10V, do not use it.

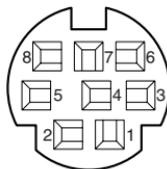

6. E/A SCHNITTSTELLE

Bei Anschluss an die Daten-Ein-/Ausgabebuchse (8-polig) an der Oberseite des Gerätes kann eine RS-232C-kompatible Schnittstelle verwendet werden, um Messdatenausgabe, Modusumschaltung und andere Operationen durchzuführen.

- * Für den Schnittstellenanschluss wird ein Schnittstellenkabel (getrennt erhältlich) (DZ252, DZ253A) benötigt. (Siehe Abschnitt 6-4.)

Wählen Sie ein Kabel, das den Spezifikationen des angeschlossenen Gerätes entspricht.

6-1. Steckverbinder

Die Daten des Messuhr-Steckverbinders sind unten angegeben.

TCS 7580-01-101 (von Hosiden Corporation)

Pin. Nr.	Zeichen	Signaldirection	Name des Signals
1	Vin	←	Spannungsversorgung *1
2	SG	↔	Signal-Erde
3	RXD	←	Empfangene Daten
4	TXD	→	Übertragene Daten
5	CTS	←	Klar zum Senden
6	RTS	→	Anforderung zum Senden
7	(+10 V)	→	(+10 V Ausgabe) *2
8	NC	—	—

*1 Kann bei Anschluss an Elektronikgeräte verwendet werden.


*2 Nicht verwenden, obwohl +10 V ausgegeben wird.

6-2. Specifications of RS-232C Interface

Signal	: Asynchronous, start-stop, half duplex
Flow control	: Hardware flow control(RTS, CTS)
Transfer rate	: 2400 bps
Data length	: 8 bit
Parity	: No parity
Stop bit	: 1 bit
Cable length	: 15 m Max.

6-2. Daten der RS-232C-Schnittstelle

Signal	: Asynchron, Start-Stopp, Halbduplex
Ablaufsteuerung	: Hardware-Ablaufsteuerung (RTS, CTS)
Übertragungsrate	: 2.400 bps
Datenlänge	: 8 Bit
Parität	: Keine Parität
Stoppbit	: 1 Bit
Kabellänge	: max. 15 m

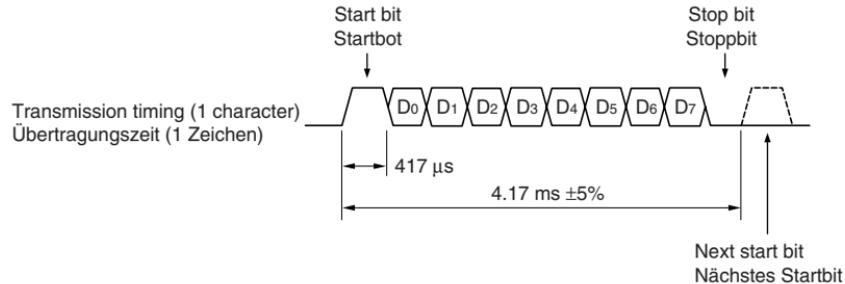

6-3. Command Command contents

6-3. Befehle Befehls Erläuterung

Transmission command/ Übertragungsbefehl	Contents/Inhalt	Return/Rückgabe
R	Request for present value display Anforderung für Gegenwartswert-Anzeige	R □□□□□□□□□□
F	Request for constant output data Anforderung für Konstant-Ausgabedaten	F □□□□□□□□□□
MA	Request for maximum value Anforderung für Maximalwert	M A □□□□□□□□□□
MI	Request for minimum value Anforderung für Minimalwert	M I □□□□□□□□□□
MP	Request for peak to peak value Anforderung für P.-P.-Wert	M P □□□□□□□□□□
MN	Request for present value Anforderung für Gegenwartswert	M □□□□□□□□□□
DN	Change standard mode and display present value Standardmodus ändern und Gegenwartswert anzeigen	AD
DM	Change memory mode and display present value Speichermodus ändern und Gegenwartswert anzeigen	AD
DA	Display maximum value Maximalwert anzeigen	AD
DI	Display minimum value Minimalwert anzeigen	AD
DP	Display peak to peak value P.-P.-Wert anzeigen	AD
C	Reset/Memory clear Rücksetzen/Speicher löschen	AC

Transmission command/ Übertragungsbefehl	Contents/Inhalt	Return/Rückgabe
P □□□□□□□□	Set preset value Voreinstellwert einstellen	AG
H □□□□□□□□	Set comparator upper limit value Komparator-Obergrenzwert einstellen	AG
L □□□□□□□□	Set comparator lower limit value Komparator-Untergrenzwert einstellen	AG
GO	Display "GO" „GO“ anzeigen	AG
GU	Display "►" (Upper limit indicate) „►“ anzeigen (Obergrenze anzeigen)	AG
GN	Display "◄" (Lower limit indicate) „◄“ anzeigen (Untergrenze anzeigen)	AG
GC	Clear Upper/Lower limit display Ober-/Untergrenzwertanzeige löschen	AG
KE	Comparator function ON Komparatorfunktion EIN	AG
KD	Comparator function OFF Komparatorfunktion AUS	AG

Note1 : To send a command, either C_R (0DH) or L_F (0AH) must be added on as a delimiter.

Note2 : The Indicator returns the data which is added on C_R and L_F as a delimiter at any time.

Note3 : The Indicator returns the command below at the time of malfunction or when it received a command which is unable to read.

EO : Speed alarm is displayed

EC : Unreadable command is received

EF : Indication of overflow is displayed

Hinweis1 : Um einen Befehl zu senden, muss entweder C_R (0DH) oder L_F (0AH) als Begrenzungszeichen hinzugefügt werden.

Hinweis2 : Die Messuhr gibt die als Begrenzungszeichen hinzugefügten Daten für C_R und L_F jederzeit wieder.

Hinweis3 : Die Messuhr gibt den nachstehenden Befehl im Falle einer Funktionsstörung oder bei Empfang eines unlesbaren Befehls wieder.

EO : Geschwindigkeitsalarm wird angezeigt

EC : Unlesbarer Befehl wird empfangen

EF : Überlaufmeldung wird angezeigt.

Command explanation

- ① **R (Displayed data readout)**
Enables the readout of the current display.
- ② **F (Constant output data)**
Data is output constantly. In order to stop output data, press the RESET/MEM. CL button or send "C" command to the Indicator at the time of standard mode.
Only "C" command is valid during running "F" command.
Button operation is acceptable at any time.
- ③ **M (Memory readout)**
Enables the readout of the present value, maximum value, minimum value and peak to peak value without changing the display contents.
- ④ **D (Display select)**
Selects the measuring mode or the display contents.
- ⑤ **C (Reset/Memory clear)**
Display zero set and memory clear.
(Enables the same operation to be performed as does the press of the RESET/MEM. CL button.)

Befehls Erläuterung

- ① **R (Ausgabe der angezeigten Daten)**
Ermöglicht die Ausgabe der gegenwärtigen Anzeige.
- ② **F (Konstant-Ausgabedaten)**
Daten werden konstant ausgegeben. Um die Datenausgabe zu stoppen, drücken Sie die Taste RESET/MEM.CL, oder senden Sie im Standardmodus den Befehl „C“ zur Messuhr.
Während der Ausführung des Befehls „F“ ist nur der Befehl „C“ gültig.
Tastenbetätigung ist jederzeit akzeptabel.
- ③ **M (Ausgabe der Speicherwerte)**
Ermöglicht die Ausgabe von Gegenwartswert, Maximalwert, Minimalwert und P.-P.-Wert, ohne den Anzeigehalt zu ändern.
- ④ **D (Wahl der Anzeige)**
Ermöglicht die Wahl des Messmodus oder des Anzeigehalts.
- ⑤ **C (Rücksetzen/Speicher löschen)**
Anzeige-Nullrücksetzung und Speicherlöschung.
(Ermöglicht die Durchführung der gleichen Operation wie beim Drücken der Taste RESET/MEM.CL.)

⑥ **P (Preset value setting)**

Set the preset value.

The preset value loads to present value to the press of the RESET/MEM. CL button or send "C" command to the Indicator at standard mode.

⑦ **H (Comparator mode upper limit value setting)**

Set comparator upper limit value at the time of comparator mode.

⑧ **L (Comparator mode lower limit value setting)**

Set comparator lower limit value at the time of comparator mode.

⑨ **G (Comparator sign display)**

Enables the indicate any one of "◀", "GO" or "▶" on the LCD of front panel.

⑩ **K (Comparator mode)**

Go/No Go measuring is carried out by comparing data from the current measuring data to the comparator upper and lower limits.

The result is indicate any one of "◀", "GO" or "▶" on the LCD of front panel.

⑥ **P (Einstellung des Voreinstellwerts)**

Voreinstellwert einstellen.

Wenn die Taste RESET/MEM.CL gedrückt oder der Befehl „C“ im Standardmodus zur Messuhr gesendet wird, wird für den Voreinstellwert der Gegenwartswert geladen.

⑦ **H (Komparatormodus-Obergrenzwert-Einstellung)**

Der Komparator-Obergrenzwert wird im Komparatormodus eingestellt.

⑧ **L (Komparatormodus-Untergrenzwert-Einstellung)**

Der Komparator-Untergrenzwert wird im Komparatormodus eingestellt.

⑨ **G (Komparatorzeichen-Anzeige)**

Ermöglicht die Anzeige eines der Zeichen „◀“, „GO“ oder „▶“ auf der Flüssigkristallanzeige der Frontplatte.

⑩ **K (Komparatormodus)**

Gut/Schlecht-Messung wird ausgeführt, indem die gegenwärtigen Messdaten mit dem Komparator-Ober- und -Untergrenzwert verglichen werden.

Das Resultat ist die Anzeige eines der Zeichen „◀“, „GO“ oder „▶“ auf der Flüssigkristallanzeige der Frontplatte.

Output data format

Return data format

Return data format of R, MA, MI, MP, MN and F

- 1st byte : R (In case of sending R command)
M (In case of sending MA, MI, MP or MN command)
F (In case of sending F command)
- 2nd byte : N (In case of present value and standard mode)
M (In case of present value and standard mode)
A (In case of maximum value)
I (In case of minimum value)
P (In case of peak to peak value)
- 3rd byte : M (Unit : mm)/I (Unit : inch)
- 4th byte : Space (20H)
- 5th byte : Space (In case of plus value)/- (In case of minus value)
- 6 to 12th byte : Numerical data with decimal point
(3-digits integer + decimal point + 3-digits after the decimal point e.g. 123.456)
- Position of decimal point is fixed at 9th byte.
 - In case that integer parts are 3-digits or less, space code outputs at this parts (20H) e.g. ۰۰۰3.456
- 13 to 14th byte : Delimiter C_R L_F

Ausgabedatenformat

Rückgabedatenformat

Rückgabedatenformat von R, MA, MI, MP, MN und F

1. Byte : R (Im Falle der Sendung des Befehls R)
M (Im Falle der Sendung des Befehls MA, MI, MP oder MN)
F (Im Falle der Sendung des Befehls F)
2. Byte : N (Im Falle von Gegenwartswert und Standardmodus)
M (Im Falle von Gegenwartswert und Standardmodus)
A (Im Falle des Maximalwerts)
I (Im Falle des Minimalwerts)
P (Im Falle des P.-P.-Werts)
3. Byte : M (Einheit: mm)/I (Einheit: Zoll)
4. Byte : Leerstelle (20H)
5. Byte : Leerstelle (Im Falle eines Pluswerts)/- (Im Falle eines Minuswerts)
6. bis 12. Byte : Numerische Daten mit Komma
(3-stellige Ganzzahl + Komma + 3 Stellen nach dem Komma: z.B. 123,456)
- Die Position des Kommas ist auf das 9. Byte fixiert.
 - Für den Fall, dass der Ganzzahlteil 3-stellig oder kleiner ist, wird an diesen Teilen ein Leerstellencode ausgegeben (20H): z.B. ۰۰۰3.456
13. bis 14. Byte : Begrenzungszeichen C_R L_F

Sending data format

Sending data format of P, H and L

Input numerical data that is signed 6-digits without decimal point after P, H or L command.

- Setting range : -999999 to +999999
e.g. Preset -1.234mm = Input P-001234 ^{C_R}
Set to zero = Input P+000000 ^{C_R}
- To replace the setting value, overwrite new value.
- When turns off the power, these setting value are lost and turn on the power then the data set to zero.
- These values are not relation with unit select function. Therefore, when you input P+001000 data at inch unit mode and after that change to mm unit mode, in this case, this value does not convert to P+025400 but indicate P+001000.

Senden des Datenformats

Senden des Datenformats von P, H und L

Geben Sie numerische Daten in der Form von 6 Ziffern mit Vorzeichen ohne Komma nach dem Befehl P, H oder L ein.

- Einstellbereich: -999999 bis +999999
z.B. Voreinstellung -1.234 mm = Eingabe P-001234 ^{C_R}
Nullstellung = Eingabe P+000000 ^{C_R}
- Um den Einstellwert zu ersetzen, überschreiben Sie ihn mit dem neuen Wert.
- Beim Ausschalten der Stromversorgung gehen diese Einstellwerte verloren, und beim Einschalten werden die Daten auf Null gesetzt.
- Diese Werte stehen nicht mit der Einheitswahlfunktion in Beziehung. Wenn Sie daher die Daten P+001000 im Zollmodus eingeben und danach auf den Millimetermodus wechseln, wird dieser Wert nicht in P+025400 umgewandelt, sondern als P+001000 angezeigt.

6-4. Interface cable


When connecting to a personal computer (called "PC" below), use the DZ252 (sold separately) or DZ253A (sold separately) RS-232C cables.

Note

Check the number of pins and shape of the PC connector before purchasing the cable.

[DZ252]

8-pin mini-DIN (main unit side) 9-pin (female) D-sub (PC side)

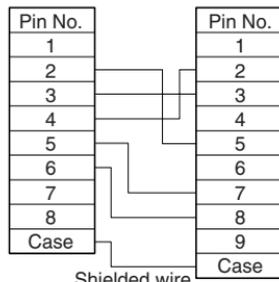


Shielded wire

(Cable length: 2 m/78.74")

[DZ253A]

8-pin mini-DIN (main unit side) 25-pin (male) D-sub (PC side)

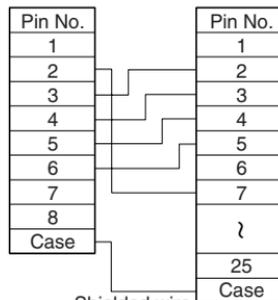

Shielded wire

(Cable length: 2 m/78.74")

6-4. Schnittstellenkabel


Wenn Sie das Gerät an einen Personal Computer (im Folgenden „PC“ genannt) anschließen, verwenden Sie das RS-232C-Kabel DZ252 (getrennt erhältlich) oder DZ253A (getrennt erhältlich).

Hinweis

Überprüfen Sie vor dem Kauf des Kabels die Anzahl der Stifte und die Form des PC-Anschlusses.

[DZ252]

8-polig Mini-DIN (Geräte-seite) 9-polig (Buchse) D-Sub (PC-Seite)

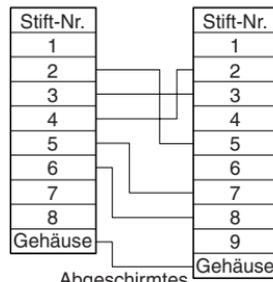


Abgeschirmtes Kabel

(Kabellänge: 2 m)

[DZ253A]

8-polig Mini-DIN (Geräte-seite) 25-polig (Stecker) D-Sub (PC-Seite)

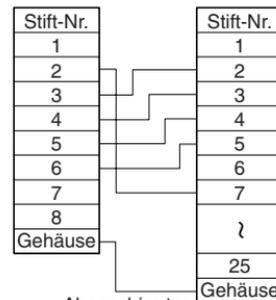

Abgeschirmtes Kabel

(Kabellänge: 2 m)

7. BEFORE YOU TAKE IT FOR FAILURE

Before you conclude the product developed malfunction, check the following:

1. Failure to display

- Is the power switch set to ON?
- Is the AC adaptor connected fast?
- Is the AC adaptor used the one specified?

2. Failure to count

- Is the memory display mode not selected?
(Is MAX, MIN, or P-P not displayed?)
- Is Error not displayed?

3. Accuracy failure

- Is the feeler clean?
- Is the Indicator body fixed firmly?
- Is the feeler fit fast?

4. Spindle's uneasy movement

- Is the spindle free from dirt or oil?
- Is the stem not clamped with an excessively great force?

7. STÖRUNGSÜBERPRÜFUNGEN

Bei Auftreten von Problemen überprüfen Sie die folgenden Punkte.

1. Keine Anzeige

- Ist der Ein-Schalter auf ON gestellt?
- Ist der Netz-Adapter fest eingesteckt?
- Wird der richtige Netz-Adapter verwendet?

2. Gerät zählt nicht

- Ist die Speicher-Anzeigefunktion nicht eingestellt?
(Wird MAX, MIN oder P-P nicht angezeigt?)
- Wird Error nicht angezeigt?

3. Fehler bei der Genauigkeit

- Ist der Taster sauber?
- Ist der Messuhr-Körper fest angebracht?
- Ist der Taster fest eingesetzt?

4. Schlechter Lauf der Spindel

- Ist die Spindel frei von Schmutz- oder Ölablagerungen?
- Ist der Schaft nicht zu fest eingespannt?

8. ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY)

Air Release	: DZ173
Interface cable	: DZ252, DZ253A
Gauge Stand	: DZ521 (U12B, U30B) *DZ-501 (U60B)
Feeler	: DZ-5100

Air Release/Luftabheber
DZ173



Feeler/Taster
DZ-5100



* DZ-501 requires set bush DZ-811.

8. SONDERZUBEHÖR

Luftabheber	: DZ173
Schnittstellenkabel	: DZ252, DZ253A
Messtisch	: DZ521 (U12B, U30B) *DZ-501 (U60B)
Taster	: DZ-5100

Gauge Stand/Meßtisch
DZ521

size of surface plate/
Meßtischplattegröße
80 × 80 mm
3.15 × 3.15 inch



Gauge Stand/Messtisch
DZ-501


size of surface plate/
Messtischplattengröße
110 × 110 mm
4.33 × 4.33 inch




* Für den DZ-501 wird die Einrichtbuchse DZ-811 benötigt.

9. DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

U12B


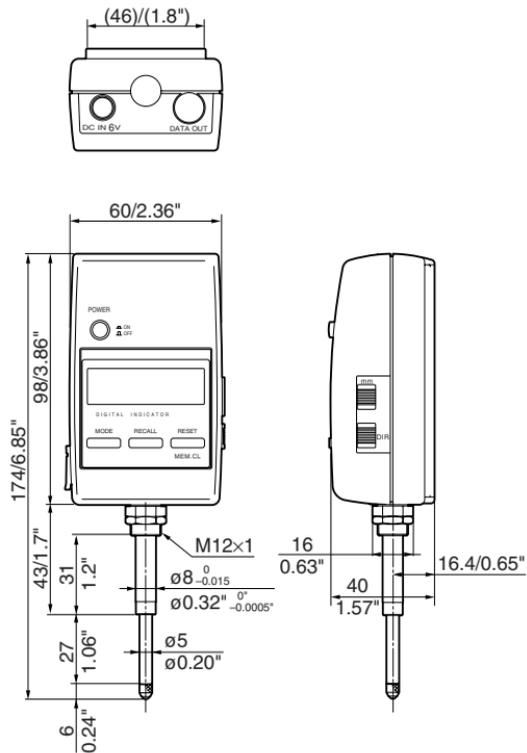


U30B

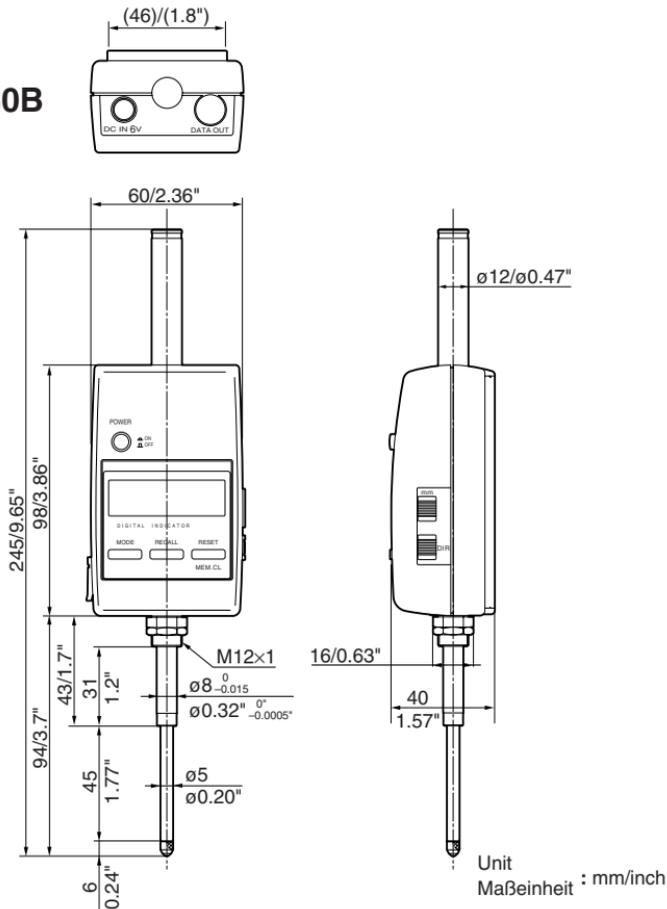

Unit
Maßeinheit : mm/inch

U60B

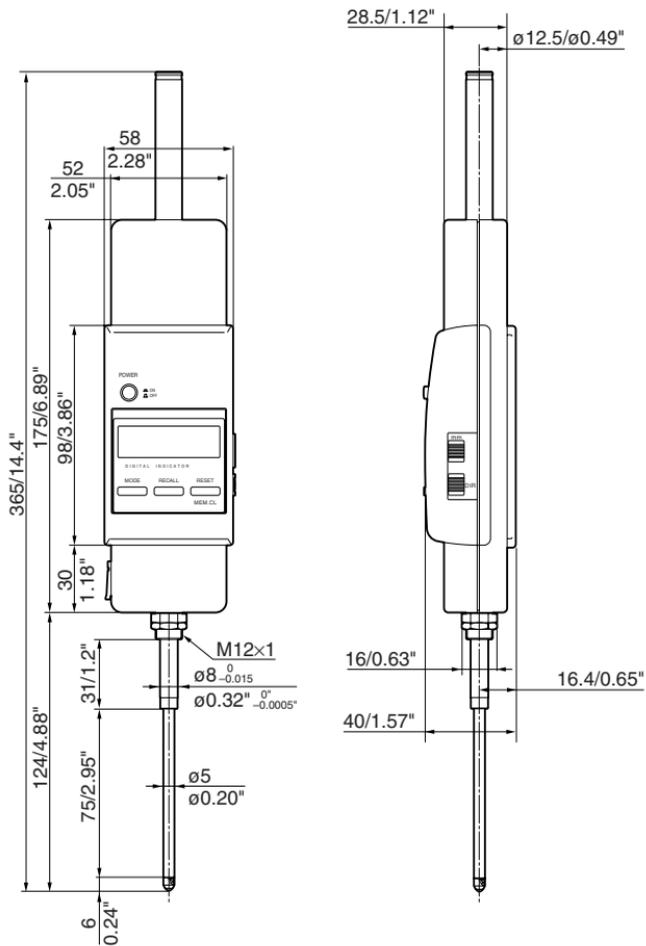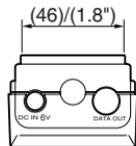

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあり、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。したがって、当社の許可なしに無断で複製したり、説明内容（操作、保守など）と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。

The material contained in this manual consists of information that is the property of Magnescale Co., Ltd. and is intended solely for use by the purchasers of the equipment described in this manual.

Magnescale Co., Ltd. expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Magnescale Co., Ltd.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Magnescale Co., Ltd. et sont destinées exclusivement à l'usage des acquéreurs de l'équipement décrit dans ce manuel.

Magnescale Co., Ltd. interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Magnescale Co., Ltd.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind Eigentum von Magnescale Co., Ltd. und sind ausschließlich für den Gebrauch durch den Käufer der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung bestimmt.

Magnescale Co., Ltd. untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Magnescale Co., Ltd.

日本からの輸出時における注意

本製品 (および技術) は輸出令別表第1の16の項 (外為令別表16の項) に該当します。キャッチオール規制による経済産業省の許可要否につきましては、輸出者様にてご確認ください。

For foreign customers

Note: This product (or technology) may be restricted by the government in your country. Please make sure that end-use, end user and country of destination of this product do not violate your local government regulation.

Magnescale Co., Ltd.

45 Suzukawa, Isehara-shi, Kanagawa 259-1146, Japan

U12B / U30B / U60B
2-067-035-1A

2015.1
Printed in Japan
©2004 Magnescale Co., Ltd.